

Утверждаю

Директор ООО «Петрстрой»

Шиповалов К.А.

2019г.

АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

от «14» мая 2019г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Рихарда Зорге, д. 10
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник Звонников О. И.

(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СМР Юрков А.Г.

(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СТСиО Мурзин А.А.

(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому Гневшева Татьяна Николаевна

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1960
Материал стен: кирпич
Вид и тип кровли: 4-х скатная, шифер
Число этажей: 2
Количество подъездов: 4
Количество квартир: 32
Общая площадь здания: 1299,1 кв.м.
Общий объем дома: 4942 куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): - кв.м.
Площадь чердака (технического чердака): 852,0 кв.м.
Наличие цокольного этажа: отсутствует
Общий физический износ многоквартирного дома: - %
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундамент:	Ж/бетонный				
	цоколь	кв.м.	180,0	оштукатурено по периметру	-	-
	отмостка	кв.м.	180,0	асфальтобетон, по периметру дома	незначительные разрушения поверхностного слоя	-
2	Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:					
	наружные стены	кв. м	904,6	силикатный кирпич	трещины	-
	фасад	кв.м.	382,4	силикатный кирпич	трещины	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	12	ж/бетонные плиты	разрушение бетонного основания ж/бетонных плит до арматуры	восстановить штукатурный слой ж/бетонных плит балконов в количестве 12 шт.
	подъездные козырьки	шт.	4	металлический каркас с покрытием из м/профиля	-	-
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
	Перегородки:					
	внутренние стены	кв. м.	160,0	силикатный кирпич	волосяные трещины, отслоение штукатурного слоя	-
4	Перекрытия:					
	междуетажные	кв.м.	852,0	ж/бетонные плиты	дефектов нет	-
	подвальные	кв.м.	-	ж/бетонные плиты	дефектов нет	-
5	чердачные	кв.м.	852,0	ж/бетонные плиты	дефектов нет	-
	Крыша:					
	стропильная система	кв.м	1108,0	деревянная обрешетка по деревянным стропилам	частичное поражение гнилью	-
	мауэрлат	пог.м.	161,5	деревянный	поражение жучком, гниль	-
	выходы на чердак	шт.	4	деревянный щит, окрашено	-	-
	чердачные проухи	шт.	3	деревянные, шифер, остекленные 2 шт., забито деревом 1 шт.	трещины, сколы шиферного покрытия	-
	устройства	шт.	12	огнеупорный кирпич,	мелкие трещины в	-

	вентиляционных каналов и дымоходов			прямоугольной формы, отштукатурены	кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя	
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-	
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	1108,0	шифер по деревянной обрешетке, металлические коньки	-	-
	свесы	пог.м.	-	-	-	-
	желоба	пог.м.	-	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
6	Полы:	кв.м.	9,6	бетон	стертость	-
	Проемы:					
	двери	шт.	8	Входные: 4 шт. – металлические Внутри подъезда: 4 шт. - деревянные	осадка и зазоры деревянных полотен на входных и тамбурных дверях в 3 и 4 подъезде, отсутствие дверного полотна в тамбурах	восстановить зазоры деревянного полотна, на входных и тамбурных дверях в 3 и 4 подъезде
7	окна	шт.	4	2-е створчатые, деревянные	подъездное помещение № 3 не закрывается окно на 2 этаже	восстановить зазоры оконной рамы в подъездном помещении № 3 на 2 этаже
	подвальные окна (другое)	шт.	-	технического подполье	деревянный сборный щит, отсутствие замка в 1 подъездном помещении	повесить замок в 1 подъездном помещении на деревянную дверь в техническое подполье
	Отделка:					
	Наружная	-	-	расшивка швов кирпичной кладки	вытесивание швов, трещины по фасаду и с торца здания у жилых помещений № 30, № 31	заштукатурить трещины по фасаду и с торца здания у жилых помещений № 30, № 31
8	Внутренняя	-	-	ожштукатурено, окрашено, побелено	в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4 - трещины, неравномерное нанесение штукатурки, на стенах и перекрытиях с 1 по 2 этаж	выполнить косметический ремонт: оштукатурить отдельные участки в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, выровнять неравномерное нанесение штукатурки, на стенах и перекрытиях с 1 по 2 этаж, окрасить панели, побелить стены и

					перекрытия
	другое				
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	мусоропровод	шт.	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-
9	лестницы	кв.м	95,0	ж/бетон	сколы на бетоне, отсутствует поручень на лестничном марше 1-х этажей в 1 и 3 подъездном помещении установить металлические поручни на лестничном марше 1-х этажей в 1 и 3 подъездном помещении
	вентиляция	шт.	-	естественная	-
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	Центральное отопление				
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	-	-	-
	центральное отопление	пог. м	1182,0	сталь, ПП, d=20-110 мм	коррозия на линии трубопровода
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	кран: бронза	-
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	-	-	-
10	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	на балансе ЖКХ
	Горячее водоснабжение				
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-
	задвижки	шт.	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-
	Холодное водоснабжение				
	водоснабжение	пог. м	156,0	сталь, ПВХ, d=25-70 мм	заменено на ПВХ в 1 и 2 подъезде d=32, очаги ржавчины, коррозия на старой линии трубопровода
	задвижки	шт.	2	затвор чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	кран шаровой, бронза	-
	общедомовые	шт.	-	-	-

	приборы учета				
	Канализационная сеть				
	канализация внутридомовая	пог. м	156,0	чугун, ПВХ, d=50-110мм	заменено на ПВХ в 1 и в 3 подъезде
	канализация дворовая до колодца	пог. м	12,0	чугун, d=110мм	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-
	Электрооборудование				
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	паутина, пыль необходима ревизия
	щит распределительный этажный	шт.	8	электрическая проводка, автоматические выключатели, клемники	потеря эластичности необходима ревизия
	светильники	шт.	12	4 шт. – улица 8 шт. - подъезд	светильники над входом в 2 и 3 подъезд не исправны, в 4-м подъезде отсутствует установить светильник над входом в 4-й подъезд, отремонтировать светильники над входом в 2 и в 3 подъезд
	выключатели	шт.	9	наружного исполнения, клавищные	неудовлетворительное состояние с 1 по 3 подъезд замена выключателей внутреннего и наружного освещения
	розетки	шт.	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	на балансе эл. сетей
11	Крыльца	шт.	4	бетон	неровность бетонного основания, у 1 подъезда сколы, разрушение поверхностного слоя очистить от отстающего поверхностного слоя, бетонное основание у подъезда № 1, отлить новое
	тамбур	шт.	4	бетон/дерево	-
12	Межпанельные стыки	пог. м	-	-	-

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	01.09.2019г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в три года
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	18.03.2019г.	Проверка ВДПО Акт №008644	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	4 квартал 2019г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «14» мая 2019г. комиссия рекомендует -

Выполнить косметический ремонт балконов: восстановить штукатурный слой ж/бетонных плит балконов в количестве 12 шт. по периметру здания. Восстановить зазоры деревянного полотна, на входных и тамбурных дверях в 3 и 4 подъезде, восстановить зазоры оконной рамы в подъездном помещении № 3 на 2 этаже. Повесить замок в 1-м подъездном помещении на деревянную дверь в техническое подполье. Заштукатурить трещины по фасаду и с торца здания в кирпичной кладке у жилых помещений № 30, № 31. Выполнить косметический ремонт подъездных помещений: оштукатурить отдельные участки в помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, выронить неравномерное нанесение штукатурки, на стенах и перекрытиях с 1 по подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, выронить неравномерное нанесение штукатурки, на стенах и перекрытиях с 1 по 2 этаж, окрасить панели, побелить стены и перекрытия. Установить металлические поручни на лестничном марше 1-х этажей в 1 и 3 подъездном помещении. Очистить от отстывающего поверхностного слоя, бетонное основание у подъезда № 1, отлить новое бетонное основание. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов. Установить светильник над входом в 4-й подъезд, отремонтировать светильники над входом во 2-м и в 3 подъезде. Заменить выключатели внутреннего и наружного освещения.

Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени.

Вывод: техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, Рихарда Зорге, д. 10, классифицируется как исправное состояние, категория, характеризующаяся техническим состоянием строительных конструкций здания и сооружения в целом, отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Пребывания людей возможно без выполнения комплекса работ, что не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Старший(й) по дому

(должность)

Мастер СМР

(должность)

Мастер СТСиО

(должность)

Инженер-техник

(должность)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Гневшева Т.Н.

(фамилия, инициалы)

Юрков А.Г.

(фамилия, инициалы)

Мурзин А.А.

(фамилия, инициалы)

Звонников О.И.

(фамилия, инициалы)

Тесля А.И.

(фамилия, инициалы)

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4