

Утверждаю:  
Директор ООО «Петрострой»  
Шиповалов К.А.  
2020г.



АКТ ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

от «30» сентября 2020г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 106  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

<u>Инженер-техник</u>	<u>Звонников О. И.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Мастер СМР</u>	<u>Юрков А.Г.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Мастер СТСиО</u>	
(должность)	(фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию: 1977  
Материал стен: ж/б панели  
Вид и тип кровли: совмещенная, мягкая  
Число этажей: 5  
Количество подъездов: 6  
Количество квартир: 89  
Общая полезная площадь: 4827,2 кв.м.  
Общий объем дома: 16954 куб.м.  
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 894,0 кв.м.  
Площадь чердака (технического чердака): отсутствует кв.м.  
Наличие цокольного этажа: отсутствует  
Общий физический износ многоквартирного дома: - %  
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

**В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Фундамент:</b>	<b>Ж/бетонный</b>				
	цоколь	кв.м.	231,1	оштукатурен по периметру здания с декоративной расшивкой швов	частичное отслоение окрашенного слоя	очистить, окрасить по периметру здания
	отмостка	кв.м.	185,8	бетон, по периметру дома	повреждения и разрушение поверхностного слоя, часть отмостки утонула в грунте	восстановить отдельные участки отмости потерявшее свое функциональное назначение
2	приямки	шт.	2	2 входа в подвал: силикатный кирпич, металлический настил	наличие строительного мусора в подвальном помещении	очистить от мусора подвальные помещения
	<b>Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:</b>					
	наружные стены	кв. м	3235,4	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	фасад	кв.м.	1457,4	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	76	36 балконов 40 лоджий ж/бетонные плиты	разрушение бетонного основания ж/бетонных плит балконов по фасаду в количестве 2 шт., козырьков балконов 5-го этажа в количестве 4 шт.	оштукатурить бетонное основание ж/бетонных плит балконов в количестве 2 шт., и козырьков над балконами на 5 этажах количестве 4 шт.
	подъездные козырьки	шт.	6	металлический профиль с покрытием из м/профиля	-	-
3	<b>Перегородки:</b>					
	внутренние стены	кв. м.	564,1	силикатный кирпич	волосяные трещины	-
4	<b>Перекрытия:</b>					
	междуэтажные	кв.м.	4764,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвальные	кв.м.	1191,0	ж/бетонные плиты	-	-

	чердачные	кв.м.	-	-	-	-
	<b>Крыша:</b>					
	стропильная система	кв.м	-	-	-	-
	мауэрлат	пог.м.	-	-	-	-
	выходы на чердак	шт.	1	металлическая крышка, силикатный кирпич, оштукатурено	наличие мусора и голубиного помета	-
	чердачные продухи	шт.	24	открытые	отсутствие решеток, остекления	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	21	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены	мелкие трещины в кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя, незначительное частичное разрушение кирпичной кладки оголовков	-
<b>5</b>	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	12,0	металлические, круглой формы	-	-
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	<b>кровельное покрытие</b>	кв.м.	1191,9	мягкая, биполь	ранее образование затечных пятен в период сильных осадков в жилом помещении № 30	выполнить ревизию кровельного покрытия мягкой кровли
	свесы	пог.м.	-	-	-	-
	желоба	пог.м.	-	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Полы:</b>	кв.м.	28,8	бетон	стертость	-
	<b>Проемы:</b>					
	двери	шт.	12	Входные: 6 шт. – металлические  Внутри подъезда: 6 шт. - деревянные	-	-
<b>7</b>	окна	шт.	24	2-е створчатые, деревянные, окрашено	-	-
	подвальные окна (другое)	шт.	5	металлические трубы в цоколе выходящие из подвала	поражение коррозией	-
	<b>Отделка:</b>					
	Наружная	-	-	оштукатуривание швов панелей цементно-песчаным раствором	выветривание швов, мелкие волосяные трещины	-
<b>8</b>	Внутренняя	-	-	оштукатурено, окрашено, побелено	мелкие сколы, незначительное частичное отслоение штукатурного слоя, мелкие трещины в подъездных помещениях на панелях и перекрытиях 5 этажей	-

	другое	шт.	1	металлические поручни: из м/профиля 3 шт. у подъезда № 4, №5, № 6		
9	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, в т.ч.:					
	мусоропровод	шт.	-	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-	-
	лестницы	кв.м	441,0	ж/бетон металлические на чердак	сколы на бетоне	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:					
	Центральное отопление					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	6	регистры	повреждение эмали лакокрасочного покрытия	
	центральное отопление	пог. м	2456,0	ПП, сталь, d=20-110 мм	заменено около 70% на ПП, коррозия и очаги ржавчины на старой линии трубопровода	
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	250	кран: бронза, чугун	нерабочее состояние отдельных кранов в подвальных помещениях d=20, 15 мм	замена кранов d=20, 15 мм в подвале
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение					
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-	-
11	задвижки	шт.	-	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение					
	водоснабжение	пог. м	310,0	ПВХ, d=25-70 мм	заменено на ПВХ	-
12	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	30	кран шаровой, бронза, чугун	часть чугунных кранов в нерабочем состоянии	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-

	<b>канализационная сеть</b>					
	канализация внутридомовая	пог. м	310,0	ПВХ, чугун, d=50-110мм	заменено около 50% на ПВХ, коррозия на старой линии трубопровода	-
	канализация дворовая до колодца	пог. м	18,0	чугун, ПВХ, d=110мм	-	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-
	<b>Электрооборудование</b>					
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	пыль, паутина, открыто ВРУ	необходима ревизия, закрыть на замок ВРУ
	щит распределительный этажный	шт.	30	электрическая проводка, автоматические выключатели, рубильник	потеря эластичности, пыль, грязь и паутина на стеклах щитков	необходима ревизия, очистить от грязи
	светильники	шт.	36	6 шт. – улица 24 шт. - подъезд	-	замена ламп энергосбережения по необходимости
	выключатели	шт.	8	наружного исполнения, клавишные	-	-
	розетки	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей
11	Крыльца	шт.	6	бетон	сколы бетонной поверхности	-
	тамбур	шт.	6	бетон/дерево	-	-
12	Межпанельныестыки	пог. м	2900,0	оштукатурены межпанельные швы цементно-песчаным раствором	частичное отслоение штукатурного слоя	-

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	3-4 квартал 2021г.	Ревизия внутридомовых сетей	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	27.05.2020г.	Проверка ВДПО Акт №105888	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	3 квартал 2021г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

**Рекомендации:** на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «30» сентября 2020г. комиссия рекомендует -

Восстановить отдельные участки отмости потерявшие свое функциональное назначение. Очистить от отстаяющей краски и окрасить цоколь по периметру здания. Оштукатурить бетонные основание ж/бетонных плит балконов в количестве 2 шт. и козырьков над балконами на 5 этажах в количестве 4 шт. Выполнить ревизию кровельного покрытия мягкой кровли над жилым помещением № 30 при необходимости заменить отдельные участки. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях, заменить нерабочие краны на центральном отоплении d=20, 15 мм в подвальных помещениях. Очистить от мусора подвальные помещения. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, закрыть на замок ВРУ.

**Вывод:** Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 106, в

соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

<u>Старший по дому</u> (должность)	<u>Юрков</u> (подпись)	<u>Хисамов В.Р.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Мастер СМР</u> (должность)	<u>Юрков</u> (подпись)	<u>Юрков А.Г.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Мастер СТСиО</u> (должность)	<u>БП</u> (подпись)	<u>Звонников О.И.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Инженер-техник</u> (должность)	<u>БП</u> (подпись)	<u>Тесля А.И.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Главный инженер</u> (должность)	<u>БП</u> (подпись)	