



Утверждаю:
Директор ООО «Петрострой»
Шиповалов К.А.
«07» 10
2021г.

**АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

от «07» октября 2021г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Рихарда Зорге, д. 10
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

<u>Инженер-техник</u>	<u>Зайцев Н.Н.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Мастер СМР</u>	<u>Юрков А.Г.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Бригадир СТСиО</u>	<u>Ключков В.И.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Гл. инженер</u>	<u>Тесля А.И.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Инженер-энергетик</u>	<u>Винокуров В.А.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

<u>Старший по дому</u>	
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1960	
Материал стен:	кирпич	
Вид и тип кровли:	4-х скатная, шифер	
Число этажей:	2	
Количество подъездов:	4	
Количество квартир:	32	
Общая полезная площадь:	1380,4	кв.м.
Общий объем дома:	4942	куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья):	-	кв.м.
Площадь чердака (технического чердака):	852,0	кв.м.
Наличие цокольного этажа:	отсутствует	
Общий физический износ многоквартирного дома:	-	%
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:	-	кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерени я	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
Фундамент:		Ж/бетонный				
1	цоколь	кв.м.	180,0	оштукатурено по периметру	мелкие волосяные трещины	-
	отмостка	кв.м.	180,0	асфальтобетон, по периметру дома	незначительные разрушения поверхностного слоя	-
	приямки	шт.	-	-	-	-
Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:						
2	наружные стены	кв. м	904,6	силикатный кирпич	трещины	-
	фасад	кв.м.	382,4	силикатный кирпич	трещины	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	16	ж/бетонные плиты	разрушение бетонного основания ж/бетонных плит до арматуры	восстановить штукатурный слой ж/бетонных плит балконов в количестве 16 шт.
	подъездные козырьки	шт.	4	металлический каркас с покрытием из м/профиля	-	-
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
	Перегородки:					
3	внутренние стены	кв. м.	160,0	силикатный кирпич	волосяные трещины, отслоение штукатурного слоя	-
Перекрытия:						
4	междуэтажные	кв.м.	852,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвалные	кв.м.	-	ж/бетонные плиты	-	-
	чердачные	кв.м.	852,0	ж/бетонные плиты	-	-
Крыша:						
5	стропильная система	кв.м	1108,0	деревянная обрешетка по деревянным стропилам	частичное поражение гнилью, незначительные прогибы отдельных стропил	-
	мауэрлат	пог.м.	161,5	деревянный	поражение жучком,	-

					ГНИЛЬ	
	выходы на чердак	шт.	4	деревянный щит, окрашено	наличие мусора в чердачном помещении	-
	чердачные продухи	шт.	3	деревянные, шифер, остекленные 2 шт., забито деревом 1 шт.	трещины, сколы шиферного покрытия	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	12	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены	мелкие трещины в кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя	-
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-	-
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	1108,0	шифер по деревянной обрешетке, металлические коньки	-	-
	свесы	пог.м.	-	-	-	-
	желоба	пог.м.	-	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
6	Полы:	кв.м.	9,6	бетон	стертость, неровность бетонного основания	-
	Проемы:					
	двери	шт.	8	Входные: 4 шт. – металлические Внутри подъезда: 4 шт. - деревянные	осадка и зазоры деревянных полотен на входных и тамбурных дверях в 3 и 4 подъезде, отсутствие дверного полотна в тамбуре	-
7	окна	шт.	4	2-е створчатые, деревянные	подъездное помещение № 3 не закрывается окно на 2 этаже	восстановить зазоры оконной рамы в подъездном помещении № 3 на 2 этаже
	подвальные окна (другое)	шт.	-	технического подполье	деревянный сборный щит, отсутствие замка в 1 подъездном помещении	повесить замок в 1 подъездном помещении на деревянную дверь в техническое подполье
8	Отделка:					
	Наружная	-	-	расшивка швов кирпичной кладки	выветривание швов, трещины по фасаду и с торца здания у жилых помещений № 30, № 31	заштукатурить трещины по фасаду и с торца здания у жилых помещений № 30, № 31
	Внутренняя	-	-	оштукатурено, окрашено, побелено	в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4 - трещины, неравномерное нанесение штукатурки, на	выполнить косметический ремонт в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4 с 1-го по 2-й этаж

				стенах и перекрытиях с 1 по 2 этаж	
	другое	-	-	-	-
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	мусоропровод	шт.	-	-	-
9	лифт	шт.	-	-	-
	лестницы	кв.м	95,0	ж/бетон	сколы на бетоне, отсутствует поручень на лестничном марше 1-х этажей в 1 и 3 подъездном помещении
	вентиляция	шт.	-	естественная	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	Центральное отопление				
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	-	-	-
	центральное отопление	пог. м	1182,0	сталь, ПП, d=20-110 мм	коррозия на линии трубопровода, герметично рабочее состояние
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.		кран: бронза	-
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	на балансе ЖКХ
	Горячее водоснабжение				
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	
	задвижки	шт.	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-
	Холодное водоснабжение				
	водоснабжение	пог. м	156,0	сталь, ПВХ, d=25-70 мм	заменено на ПВХ в 1 и 2 подъезде d=32, очаги ржавчины, коррозия на старой линии трубопровода герметично рабочее

					состояние	
задвижки	шт.	2	затвор чугун	-	-	
прочая запорная арматура	шт.		кран шаровой, бронза	-	-	
общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-	
Канализационная сеть						
канализация внутридомовая	пог. м	156,0	чугун, ПВХ, d=50-110мм	заменено на ПВХ в 1 и в 3 подъезде герметично рабочее состояние	-	
канализация дворовая до колодца	пог. м	12,0	чугун, d=110мм	герметично рабочее состояние	-	
ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-	
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	паутина, пыль	необходима ревизия	
щит распределительный этажный	шт.	8	электрическая проводка, автоматические выключатели, клемники	потеря эластичности	необходима ревизия	
светильники	шт.	12	4 шт. – улица 8 шт. - подъезд	светильники над входом в 2 и 3 подъезд не исправны, в 4-м подъезде отсутствует	установить светильник над входом в 4-й подъезд, отремонтировать светильники над входом во 2 и в 3 подъезд	
выключатели	шт.	9	наружного исполнения, клавишные	неудовлетворительное состояние с 1 по 3 подъезд	замена выключателей внутреннего и наружного освещения	
розетки	шт.	-	-	-	-	
общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей	
11	Крыльца	шт.	4	бетон	неровность бетонного основания, у 1 подъезда сколы, разрушение поверхностного слоя ступеней	очистить от отстающего поверхностного слоя, бетонное основание и ступени у подъезда № 1, отлить новое
	тамбур	шт.	4	бетон/дерево	-	-
12	Межпанельныестыки	пог. м	-	-	-	-

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	1 квартал 2021г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в год

2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	05.10.2021г.	Проверка ВДПО Акт №1519/2021	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	3 квартал 2021г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «07» октября 2021г. комиссия рекомендует -

Выполнить косметический ремонт балконов: восстановить штукатурный слой ж/бетонных плит балконов в количестве 16 шт. по периметру здания. Повесить замок в 1-м подъездном помещении на деревянную дверь в техническое подполье. Заштукатурить трещины по фасаду и с торца здания в кирпичной кладке у жилых помещений № 30, № 31. Выполнить косметический ремонт в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, с 1 по 2 этаж: окрасить панели, побелить стены и перекрытия. Установить металлические поручни на лестничном марше 1-х этажей в 1 и 3 подъездном помещении. Очистить от отстывающего поверхностного слоя, бетонное основание у подъезда № 1, отлить новое бетонное основание. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов. Установить светильник над входом в 4-й подъезд, отремонтировать светильники над входом во 2-м и в 3 подъезде. Заменить выключатели внутреннего и наружного освещения.

Вывод: Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Р. Зорге, д. 10 в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
Мастер СМР		Юрков А.Г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
Бригадир СТСиО		Ключков В.И.
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
Инженер-техник		Зайцев Н.Н.
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
Главный инженер		Тесля А.И.
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
Инженер энергетик		Винокуров В.А.
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)