



**АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

от «26» сентября 2023г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник Зайцев Н.Н.

(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СМР Юрков А.Г.

(должность) (фамилия, инициалы)

Бригадир СТСиО Ключков А.В.

(должность) (фамилия, инициалы)

Гл. инженер Тесля А.И.

(должность) (фамилия, инициалы)

Инженер-энергетик Винокуров В.А.

(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1969	
Материал стен:	ж/б панели	
Вид и тип кровли:	совмещенная, мягкая	
Число этажей:	5	
Количество подъездов:	2	
Количество квартир:	40	
Общая полезная площадь:	2036,5	кв.м.
Общий объем дома:	5690	куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья):	388,9	кв.м.
Площадь чердака (технического чердака):	отсутствует	кв.м.
Наличие цокольного этажа:	отсутствует	%
Общий физический износ многоквартирного дома:	-	-
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:	-	кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерени я	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
	Фундамент:	Ж/бетонный				
	цоколь	кв.м.	40,0	бетон по периметру здания	-	-
	отмостка	кв.м.	105,0	бетон, по периметру дома	-	-
1	приямки	шт.	5	силикатный кирпич, прямоугольной формы, металлические решетки, 1 вход в подвал	решетки имеют неравномерное положение с торца здания у 2-го подъезда, дырки между стеной и решеткой	-
	Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:					
	наружные стены	кв. м	1421,0	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
2	фасад	кв.м.	537,6	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	32	ж/бетонные плиты	разрушение бетонного основания ж/бетонной плиты жилого помещ. № 11	оштукатурить ж/бетонную плиту балкона у жилого помещения № 11
	подъездные козырьки	шт.	2	ж/бетонные плиты, основание ж/бетонная конструкция, оштукатурено, покрытие биполь	-	-
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
3	Перегородки:					
	внутренние стены	кв. м.	170,0	силикатный кирпич	волосяные трещины	-
	Перекрытия:					
4	междуетажные	кв.м.	1896,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвальные	кв.м.	474,0	ж/бетонные плиты	-	-
	чердачные	кв.м.	-	-	-	-
5	Крыша:					
	стропильная система	кв.м	-	-	-	-

	маэрлат	пог.м.	-	-	-	-
	выходы на чердак	шт.	1	металлическая крышка, кирпич, деревянная дверь	увеличены зазоры, наличие мусора и грязи, не плотность притворов	-
	чердачные продухи	шт.	-	-	-	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	4	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены	мелкие трещины в кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя, частичное разрушение кирпичной кладки оголовков	восстановить целостность кирпичной кладки оголовков, оштукатурить, окрасить
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-	-
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	474,2	мягкая, биполь	-	-
	свесы	пог.м.	-	по фасаду здания	-	-
	желоба	пог.м.	-	металлические, организованные	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
6	Полы:	кв.м.	9,6	бетон	стертость	-
	Проемы:					
	двери	шт.	4	Входные: 2 шт. – деревянные Внутри подъезда: 2 шт. - деревянные	тамбурные двери имеют осадку полотна, увеличенные зазоры	косметический ремонт восстановить зазоры тамбурной двери
7	окна	шт.	8	2-е створчатые, деревянные	часть оконных рам не закрывается , пыль между рамами, разбито стекло со стороны улицы 1 шт., частичное отсутствие фурнитуры: ручек, шпингалетов	восстановить зазоры и необходимые параметры для открывания оконных рам, вымыть от пыли и грязи, восстановить целостность фурнитуры
	подвальные окна (другое)	шт.	4	2-е створчатые, деревянные	-	косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях
8	Отделка:					
	Наружная	-	-	оштукатуривание швов панелей цементно-песчаным раствором	выетривание швов	-
	Внутренняя	-	-	оштукатурено, окрашено, побелено	сколы, частное отслоение штукатурного слоя в подъездном помещении № 1; сколы, частное отслоение штукатурного слоя в подъездном	в 1 подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить отставшую штукатурку, окрасить, побелить 8,0 кв. м во 2 подъездном

					помещение № 2; образование затечных пятен в перекрытии, образование грибка на стенах	помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить оставшую штукатурку, окрасить, побелить 10,0 кв.м
	другое	-	-	подвал	-	-
9	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, в т.ч.:					
	мусорпровод	шт.	-	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-	-
	лестницы	кв.м	145,0	ж/бетон	сколы на бетоне	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:					
	Центральное отопление					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	8	регистры	повреждение эмали лакокрасочного покрытия	-
	центральное отопление	пог. м	1264,0	сталь, ПП, dy=25-50 мм	коррозия на линии трубопровода, герметично рабочее состояние	-
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	260,0	теплоизоляционный материал	частично отсутствует теплоизоляционный материал по линии трубопровода	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение					
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-	-
	задвижки	шт.	-	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение					
	водоснабжение	пог. м	160,0	сталь, ПП, dy=25-50 мм	очаги ржавчины, коррозия на линии трубопровода герметично рабочее состояние	-
	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	8	кран шаровой, бронза, чугун	кран чугунные имеют очаги	-

					ржавчины, часть кранов в нерабочем состоянии	
общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть						
канализация внутридомовая	пог. м	160,0	чугун, dy=50, 100мм	коррозия на линии трубопровода	-	-
канализация дворовая до колодца	пог. м	12,0	чугун, ПВХ, dy=100мм	герметично рабочее состояние	-	-
ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-	-
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	отсутствует замок на электрощитовой в подвале	закрыть электрощитовую на замок	
щит распределительный этажный	шт.	10	электрическая проводка, автоматические выключатели	потеря эластичности, паутина, пыль, часть щитков открыты	необходима ревизия, закрыть щитки, очистить от грязи и пыли	
светильники	шт.	16	0 шт. – улица 16 шт. – подъезд, подвал	-	замена ламп энергосбережения по необходимости	
выключатели	шт.	2	наружного исполнения, клавишные	-	-	
розетки	шт.	-	-	-	-	
общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей	
11	Крыльца	шт.	2	бетон	незначительная неровность бетонного основания	-
	тамбур	шт.	2	бетон/дерево	подъездное помещение № 1 – в тамбуре отсутствует верхний дверной откос, образовано окно (отверстие) между 1 и 2-м этажом, в результате монтажных работ входного дверного полотна	выполнить монтаж верхнего дверного откоса, заложить образовавшееся окно между 1-и 2-м маршем или восстановить
12	Межпанельные стыки	пог. м	966,0	оштукатурено цементно-песчанным раствором	трещины штукатурного слоя	-

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	1 квартал 2023г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	26.09.2023г.	Проверка ВДПО Акт №17556	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические	3 квартал	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «26» сентября 2023г. комиссия рекомендует –

Восстановить отмостку на отдельных участках всего около 5,0 кв. м. Оштукатурить ж/бетонную плиту балкона у жилого помещения № 11. Восстановить зазоры тамбурной двери во 2-м подъездном помещении. Восстановить зазоры и целостность фурнитуры для закрывания оконных рам, вымыть от пыли и грязи. Выполнить косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях. В 1-м подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично оштукатурить места с отставшей штукатуркой, окрасить, побелить 8,0 кв. м; во 2 подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить отставшую штукатурку, окрасить, побелить 10,0 кв.м. Выполнить монтаж верхнего дверного откоса, заложить образовавшееся окно между 1-и 2-м маршем. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Закрыть электрощитовую, находящуюся в подвале на замок, закрыть этажные распределительные щитки. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, очистить от грязи и пыли.

Вывод: Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100, в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

(должность)

Мастер СМР

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Юрков А.Г.

(должность)

Бригадир СТСиО

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Ключков В.И.

(должность)

Инженер-техник

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Зайцев Н.Н.

(должность)

Главный инженер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Тесля А.И.

(должность)

Инженер энергетик

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Винокуров В.А.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)