



**АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

от «25» апреля 2024 г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник **Пугина Е.В.**
(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СМР **Юрков А.Г.**
(должность) (фамилия, инициалы)

Бригадир СТСиО **Кинтоп Е.А.**
(должность) (фамилия, инициалы)

Гл. инженер **Тесля А.И.**
(должность) (фамилия, инициалы)

Инженер-энергетик **Винокуров В.А.**
(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому
(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1969

Материал стен: ж/б панели

Вид и тип кровли: совмещенная, мягкая

Число этажей: 5

Количество подъездов: 2

Количество квартир: 40

Общая полезная площадь: 2036,5 кв.м.

Общий объем дома: 5690 куб.м.

Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 388,9 кв.м.

Площадь чердака (технического чердака): отсутствует кв.м.

Наличие цокольного этажа: отсутствует

Общий физический износ многоквартирного дома: - %

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерени я	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундамент:	Ж/бетонный				
	цоколь	кв.м.	40,0	ж/бетон по периметру здания , побелен	-	-
	отмостка	кв.м.	105,0	бетон, по периметру дома	незначительные разрушения поверхностного слоя	-
	приямки	шт.	4	прямоугольной формы, металлические решетки,	решетки имеют неравномерное положение с торца здания у 2-го подъезда, дырки между стеной и решеткой	-
	Вход в подвал	шт	1	наружный, перекрыт металлическим листом	-	-
2	Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:					
	наружные стены	кв. м	1421,0	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	фасад	кв.м.	537,6	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	32	ж/бетонные плиты	-	-
	подъездные козырьки	шт.	2	ж/бетонные плиты, на ж/бетонных опорах (дополнительно установлены металлическими стойками), оштукатурено, покрытие биполь	-	-
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
3	Перегородки:					
	внутренние стены	кв. м.	170,0	силикатный кирпич	волосяные трещины	-
4	Перекрытия:					
	междуэтажные	кв.м.	1896,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвальные	кв.м.	474,0	ж/бетонные плиты	-	-
5	Крыша:					
	стропильная система	кв.м	-	-	-	-
	мауэрлат	пог.м.	-	-	-	-

	выходы на чердак	шт.	1	металлическая крышка, кирпич, деревянная дверь	-	-
	чердачные продухи	шт.	-	-	-	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	4	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены	мелкие трещины в кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя, частичное разрушение кирпичной кладки оголовков	восстановить целостность кирпичной кладки оголовков, оштукатурить, окрасить
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-	-
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	474,2	мягкая, биполь	-	ревизия, частичный ремонт
	свесы	пог.м.	108	ж/б плиты по всему периметру фасада здания	-	-
	желоба	пог.м.	-	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
6	Полы:	кв.м.	9,6	бетон	стертость	-
	Проемы:					
	двери	шт.	4	Входные: 2 шт. – деревянные Внутри подъезда: 2 шт. - деревянные	тамбурные двери имеют осадку полотна, увеличенные зазоры	косметический ремонт восстановить зазоры тамбурной двери
7	окна	шт.	9	2-х рамные с фрамугами деревянные -8 шт; 1 - глухое	часть оконных рам не закрывается, пыль между рамами, частичное отсутствие фурнитуры: ручек, шпингалетов	восстановить зазоры и необходимые параметры для открывания оконных рам, вымыть от пыли и грязи, восстановить целостность фурнитуры
	подвальные окна (другое)	шт.	4	2-е створчатые, деревянные	-	косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях
	Отделка:					
	Наружная	-	-	оштукатуривание швов панелей цементно-песчаным раствором	выветривание швов	-
8	Внутренняя	-	-	оштукатурено, окрашено, побелено	ведутся работы по косметическому ремонту подъездов. Во 2 подъезде нет деревянного поручня 3 м	-
	другое	-	-	подвал	-	
9	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:					

	мусоропровод	шт.	-	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-	-
	лестницы	кв.м	145,0	ж/бетон	сколы на бетоне	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:					
	Центральное отопление					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	8	Радиаторы-7 шт; регистр-1 шт	повреждение эмали лакокрасочного покрытия	-
	центральное отопление	пог. м	1264,0	сталь, ПП, dy=25-50 мм	коррозия на линии трубопровода, герметично рабочее состояние	-
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	260,0	теплоизоляционный материал	частично отсутствует теплоизоляционный материал по линии трубопровода	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение					
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-	-
	задвижки	шт.	-	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение					
	водоснабжение	пог. м	160,0	сталь, ПП, dy=25-50 мм	очаги ржавчины, коррозия на линии трубопровода герметично рабочее состояние	-
	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	8	кран шаровой, бронза, чугун	кран чугунные имеют очаги ржавчины, часть кранов в нерабочем состоянии	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Канализационная сеть					
	канализация внутридомовая	пог. м	160,0	чугун, dy=50,100мм	коррозия на линии трубопровода	-
	канализация дворовая до колодца	пог. м	12,0	чугун, ПВХ, dy=100мм	герметично рабочее состояние	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-

	Электрооборудование					
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	отсутствует замок на электрощитовой в подвале	закрыть элекрощитовую на замок
	щит распределительный этажный	шт.	10	электрическая проводка, автоматические выключатели	потеря эластичности, паутина, пыль, часть щитков открыты	необходима ревизия, закрыть щитки, очистить от грязи и пыли
	светильники	шт.	11	0 шт. – улица 11 шт. – подъезд	-	замена ламп энергосбережения по необходимости
	выключатели	шт.	2	наружного исполнения, клавишные	-	-
	розетки	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей
11	Крыльца	шт.	2	бетон	незначительная неровность бетонного основания	-
	тамбур	шт.	2	бетон/дерево	-	-
12	Межпанельные стыки	пог. м	966,0	ожтукатурено цементно-песчаным раствором	трещины штукатурного слоя	-

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	1 квартал 2024г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в год
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	28.01.2024г.	Проверка ВДПО Акт № 525/2024	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	3 квартал 2024г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «25» апреля 2024г. комиссия рекомендует –

Восстановить зазоры и целостность фурнитуры для закрывания оконных рам, вымыть от пыли и грязи. Выполнить косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Закрыть элекрощитовую, находящуюся в подвале на замок, закрыть этажные распределительные щитки. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, очистить от грязи и пыли.

Вывод: Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100, в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

Мастер СМР

(должность)

Бригадир СТСиО

(должность)

Инженер-техник

(должность)

Главный инженер

(должность)

Инженер энергетик

(должность)

Леонтьев

Чубаков

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Юрков А.Г.

(фамилия, инициалы)

Кинтоп Е.А.

(фамилия, инициалы)

Пугина Е.В.

(фамилия, инициалы)

Тесля А.И.

(фамилия, инициалы)

Винокуров В.А.

(фамилия, инициалы)